
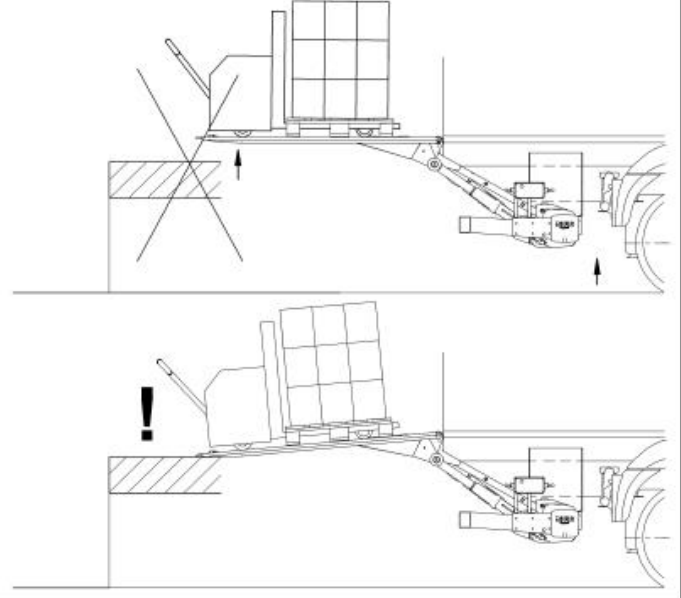

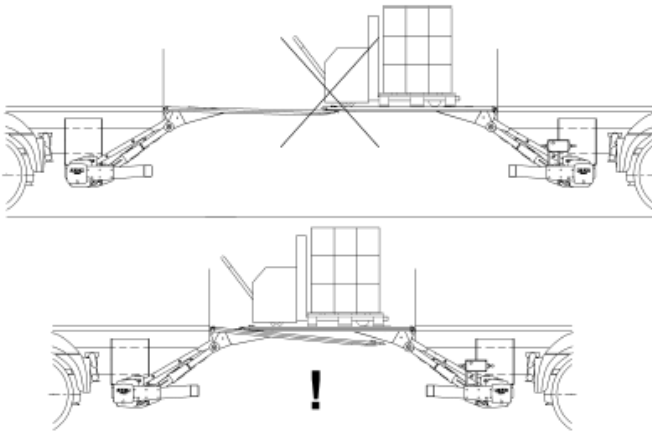


Ladebordwand-Missbrauch

(Quelle: Verband der in Europa tätigen Hubladebühnen Hersteller)

Nr.	Beschreibung	mögliche Fehler	Bild
1	Auflage der Plattformspitze auf Gummipuffer links und rechts, keine flächige Auflage	Ecken des Spitzenprofils werden weggestanzt	
2	Nachjustieren der Plattformspitze beim Ausfedern des Fahrzeugs	Die Plattformspitze entfernt sich vom Boden und überlastet die Plattform und Stangenköpfe. Die Neigzylinder, der Plattformschlußbereich und die dazugehörigen Lager können beschädigt werden!	
3	Auflegen einer hydraulischen Rampe auf die Plattform	Die Plattform ist in der Luft; das Gesamtsystem wird durch hohes Gewicht der hydraulischen Rampe und maximalen Lastabstand massiv überbelastet!	

Nr.	Beschreibung	mögliche Fehler	Bild
4	Umladen über die Plattformen zwischen zwei LKW	Überlastung durch zu hohe Lastmomente	
5	Ladenbodenniveau ist niedriger als Rampenniveau	Die Plattformspitze kann nicht flächig auf die Rampe aufgelegt werden und "schnäbelt" auf; Überlastung des Gesamtsystems	